

**Campagna informativa**  
**“Impariamo dagli errori”**

*Raccontiamo alcune storie di infortuni perché non ne accadano più di uguali*

Sistema Socio Sanitario




Regione  
Lombardia

ATS Brianza



**Non devo manomettere quel dispositivo di sicurezza**

rif. Db ATS n.° 15 / 2006 / Rev.6

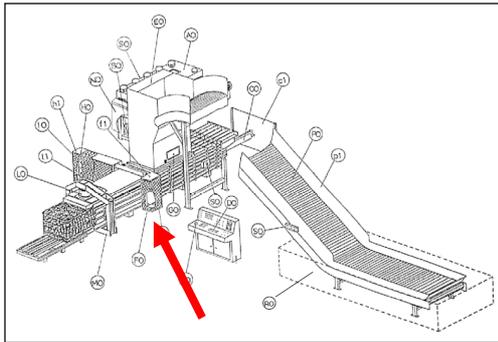

Impianto cartotecnico per formazione balle cartaccia



Gruppo di legatura balle (zona infortunio)



Particolare sensore di blocco sportello non idoneo

**Tipo di Infortunio:** Contatto con organi lavoratori in movimento di un macchinario

**Lavorazione:** Manutenzione / Intervento di sbloccaggio gruppo reggiatore cartaccia

**Descrizione infortunio:**

**Contesto:**

In un'azienda che recupera gli scarti di carta e cartone, si verificava un fermo macchina a causa della rottura del filo di ferro di legatura delle balle di una pressa per cartacce.

**Dinamica incidente:**

L'infortunato, titolare della azienda cartotecnica, eseguiva manualmente l'intervento di ripristino presso la zona "gruppo di legatura" della balla di cartaccia, introducendo il corpo nella zona operativa pericolosa.

Durante questo intervento di manutenzione, l'impianto ripeteva inaspettatamente il ciclo di lavorazione, rimettendo in moto il gruppo di legatura della cartaccia.

**Contatto:**

L'infortunato veniva colpito alla testa e schiacciato dall'organo lavoratore tendi filo di legatura che si era rimesso in movimento.


**Esito trauma:**

➤ Decesso per frattura del cranio





## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'INFORTUNIO

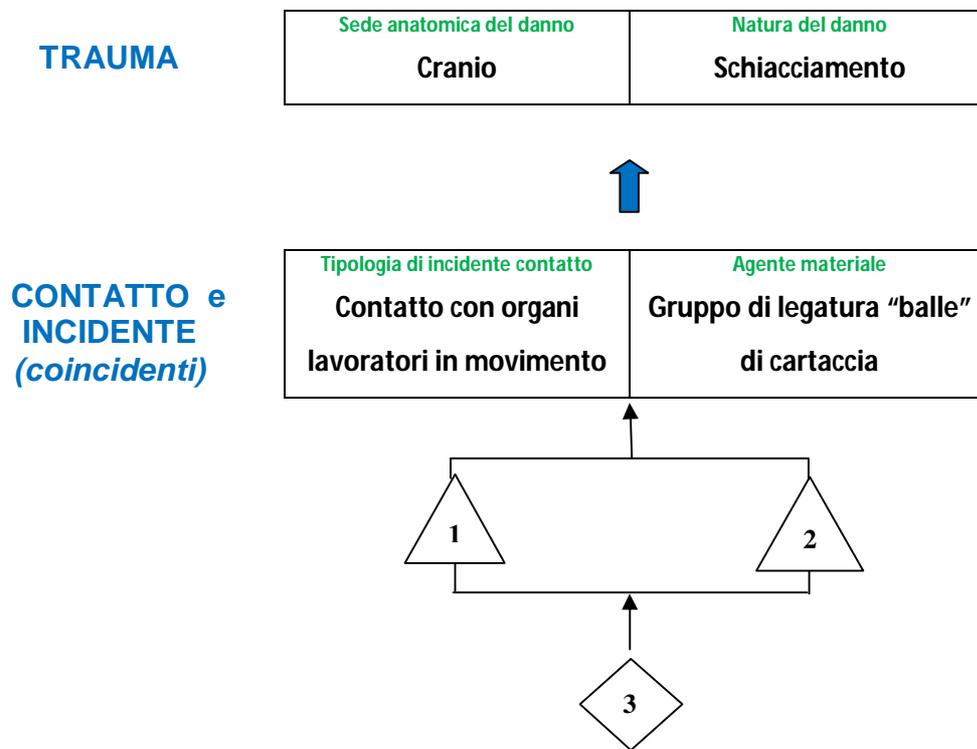

### Legenda:

n°	Fattori di Rischio	Descrizione
<b>Determinanti dell'evento:</b>		
1	<b>A.I.</b> (Attività Infortunato)	L'infortunato non ha valutato correttamente il rischio ed è entrato in una zona pericolosa e segregata della macchina, senza prima fermarla dal quadro comandi principale.
2	<b>A.I.</b> (Attività Infortunato)	Per eseguire quel ripristino, con l'impianto in funzione, l'infortunato ha disattivato volontariamente il sensore di blocco del gruppo di legatura.
<b>Criticità organizzative alla base dell'evento:</b>		
3	<b>Costruttore impianto</b>	Mancato rispetto, da parte del costruttore dell'impianto, di uno dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (R.E.S.) della Direttiva Macchine, con l'installazione di un dispositivo di sicurezza (sensore di blocco sul portello del gruppo di legatura) facilmente disattivabile e quindi non idoneo.